


# 現場組立LCコネクタの説明書

## COP-LC0930U セット内容

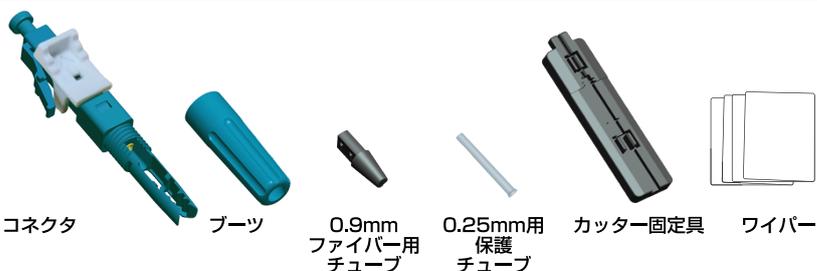


## 補助ツール




## 3.0×2.0mm / 2.0×2.0mm / 2.0×1.6mmケーブルの操作手順

### [1] ブーツを通す

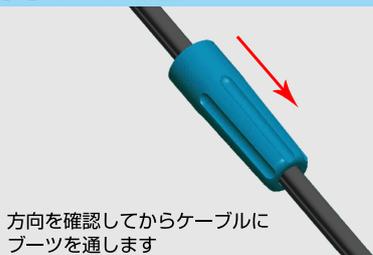


### [2] ジャケットを剥く

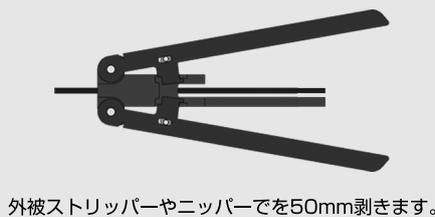

### [3] 0.25mm心線を剥く



### [4] ファイバーのチェック

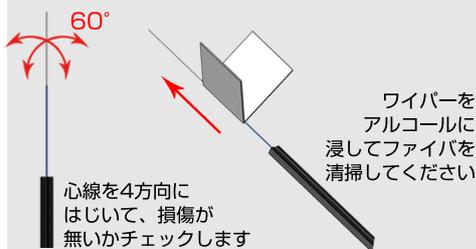


### [5] ファイバーを固定




### [6] ファイバーをカット




### [7] ファイバの切り幅

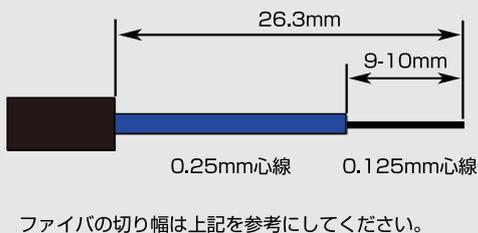

### [8] ファイバーをセット

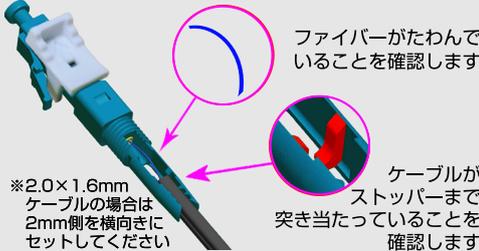

### [9] ファイバーをロック

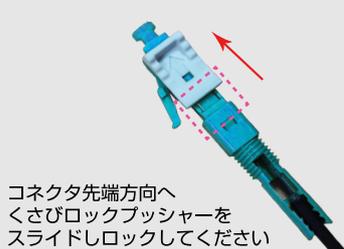


### [10] ブーツを固定



### [11] 完成



### 必ずご確認ください

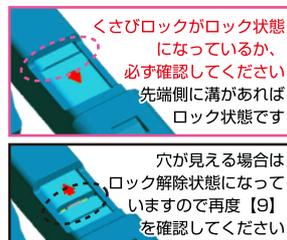

## Φ3.0mm/Φ2.0mm丸型ケーブルの操作手順


### [1] ブーツを通す



### [2] ジャケットを剥く



### [3] ファイバーを剥く印を付けます

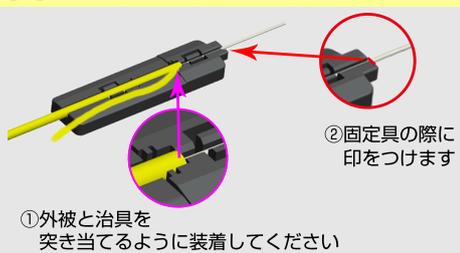


#### [4] 被覆除去

ストリッパーで被覆を除去します。



#### [5] ファイバーのチェック

心線を4方向にはじめて、損傷が無いかチェックします

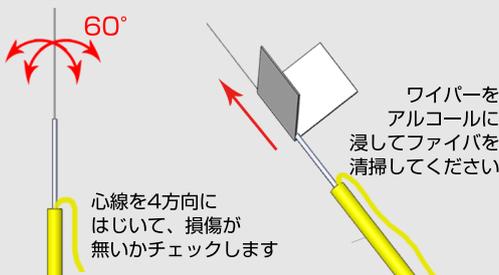

#### [6] ファイバーを固定


上記2つのポイントを確認します



#### [7] ファイバーをカット

ホルダをカッターにきちんと突き当ててセットし、カットしてください

※0.9mmのファイバがカッターのゴム部分に乗っていないことを確認してください。乗っている場合は【3】と【6】を確認してください。

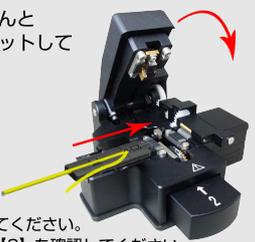

#### [8] ファイバの切り幅



ファイバの切り幅は上記を参考にしてください。

#### [9] ファイバーをセット




#### [10] ファイバーをロック

コネクタ先端方向へくさびロックプッシャーをスライドしロックしてください




#### [11] ケブラを固定

① ケブラを真直ぐ引っ張ります

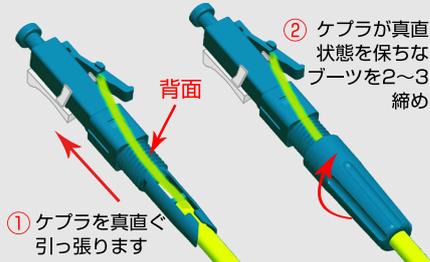

#### [12] 完成

余分なケブラをカットします

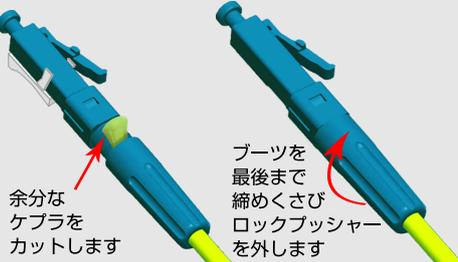


#### ⚠️ 必ず確認


くさびロックがロック状態になっているか、必ず確認してください  
ロック状態については表面の【11】を確認してください

## Φ0.9mm/Φ0.25mm丸型ケーブルの操作手順


#### [1] ブーツを通す(0.25mmの場合)

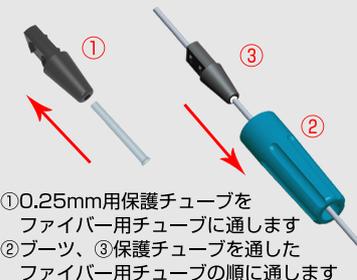


#### [1] ブーツを通す(0.9mmの場合)

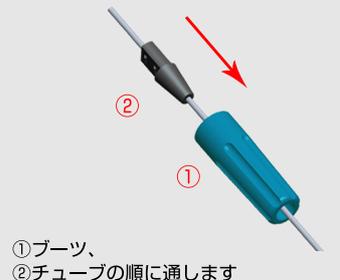

#### [2] 被覆除去

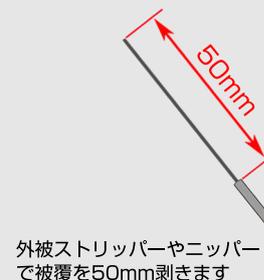


#### [3] ファイバーのチェック

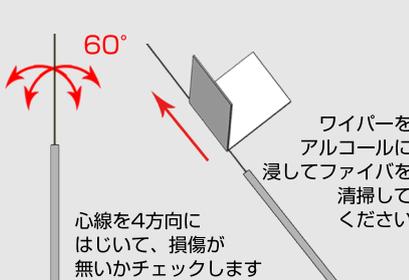

#### [4] ファイバーをカット

① 光ファイバー用カッターに標準装備されているファイバープレートにファイバーをセットし、カットしてください

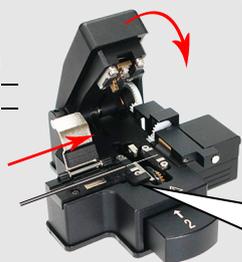

#### 当社のファイバープレートについて



#### [5] ファイバーの切り幅



ファイバの切り幅は上記を参考にしてください


#### [6] ファイバーをセット

※出荷時は上図のようにくさびロックは解除状態になっています



#### [7] ファイバーをロック

コネクタ先端方向へくさびロックプッシャーをスライドしロックしてください

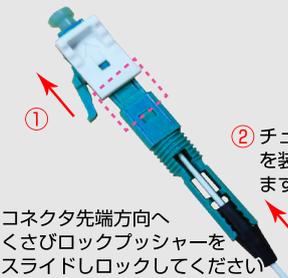

#### [8] 完成

ブーツを回し固定します



#### ⚠️ 必ず確認

くさびロックがロック状態になっているか、必ず確認してください  
ロック状態については表面の【11】を確認してください